

SIEGENIA-AUBI informiert!

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie schnell und einfach,
ob Ihre Schiebetüren oder -fenster
von unserem Warnhinweis betroffen sind.

FENSTERBESCHLÄGE

TÜRBECHLÄGE

SCHIEBETÜRBECHLÄGE

LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNIK

SIEGENIA AUBI[®]
SOLUTIONS INSIDE

Sehr geehrte Damen und Herren!

Durch unsere Marktbeobachtung haben wir festgestellt, dass Bauteile, sogenannte Gleiter des Typs PSK, PSK-Z, HSK, die in den Jahren 1994 bis 1996 produziert wurden, Schäden aufweisen können. Dadurch können die Gleiter brechen, wodurch die Flügel Ihrer Schiebetüren oder -fenster aus dem Rahmen fallen und Sach- und/oder Personenschäden verursachen können.

In dieser Broschüre finden Sie Hinweise, wie es einfach und schnell möglich ist, fest zu stellen, ob in Ihren Schiebetüren oder -fenstern diese Gleiter eingebaut sind. Bitte folgen Sie dazu den einzelnen Schritten in dieser Broschüre.

Sollte sich herausstellen, dass in Ihren Schiebetüren oder -fenstern die betroffenen Gleiter eingebaut sind, empfehlen wir Ihnen dringend, Ihre Schiebetüren oder -fenster bis auf Weiteres verschlossen zu halten!

Sollten Sie die Gleiter nicht genau identifizieren können, so empfehlen wir Ihnen zu Ihrer eigenen Sicherheit ebenfalls, Ihre Schiebetüren oder -fenster geschlossen zu halten!

Wenden Sie sich bitte an Ihren Fensterhersteller oder Fensterfachbetrieb Ihrer Wahl und veranlassen einen raschen Austausch der betroffenen Gleiter!

Unter www.siegenia-aubi.com finden Sie weitere nützliche Informationen. Auf der Internet-Site befindet sich auch ein laufend aktualisiertes Verzeichnis von professionellen Service-Partnern in Ihrer Umgebung.

Sollten Sie noch Fragen haben, oder weitere Informationen benötigen – schreiben Sie uns eine kurze Nachricht:

E-mail:

gleiterservice@siegenia-aubi.com

Adresse:

SIEGENIA-AUBI Gruppe

Stichwort „Warnhinweis“

Industriestraße 1 - 3

D - 57234 Wilnsdorf

Fax: +49 271 3931-77 020

Gehört Ihr Element zu den betroffenen Öffnungsarten:

Lässt sich Ihr Element wie nachstehend abgebildet
kippend und schiebend öffnen?



NEIN:
weiter auf
SEITE 4



JA:
weiter auf
SEITE 5



Abb. 1: Element kippend geöffnet

Abb. 2: Element schiebend geöffnet

Gehört Ihr Element zu den betroffenen Öffnungsarten:

Lässt sich Ihr Element wie nachstehend abgebildet
kippend und schiebend öffnen?



NEIN:
keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich



JA:
weiter auf
SEITE 8



Abb. 1: Element kippend geöffnet



Abb. 2: Element schiebend geöffnet

Ist Ihr Element mit Bauteilen von SIEGENIA-AUBI ausgestattet:


Ist auf den **Abdeckkappen** das nachstehend abgebildete **Firmenlogo** aufgeprägt?



NEIN:
keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich



JA:
weiter auf
SEITE 6

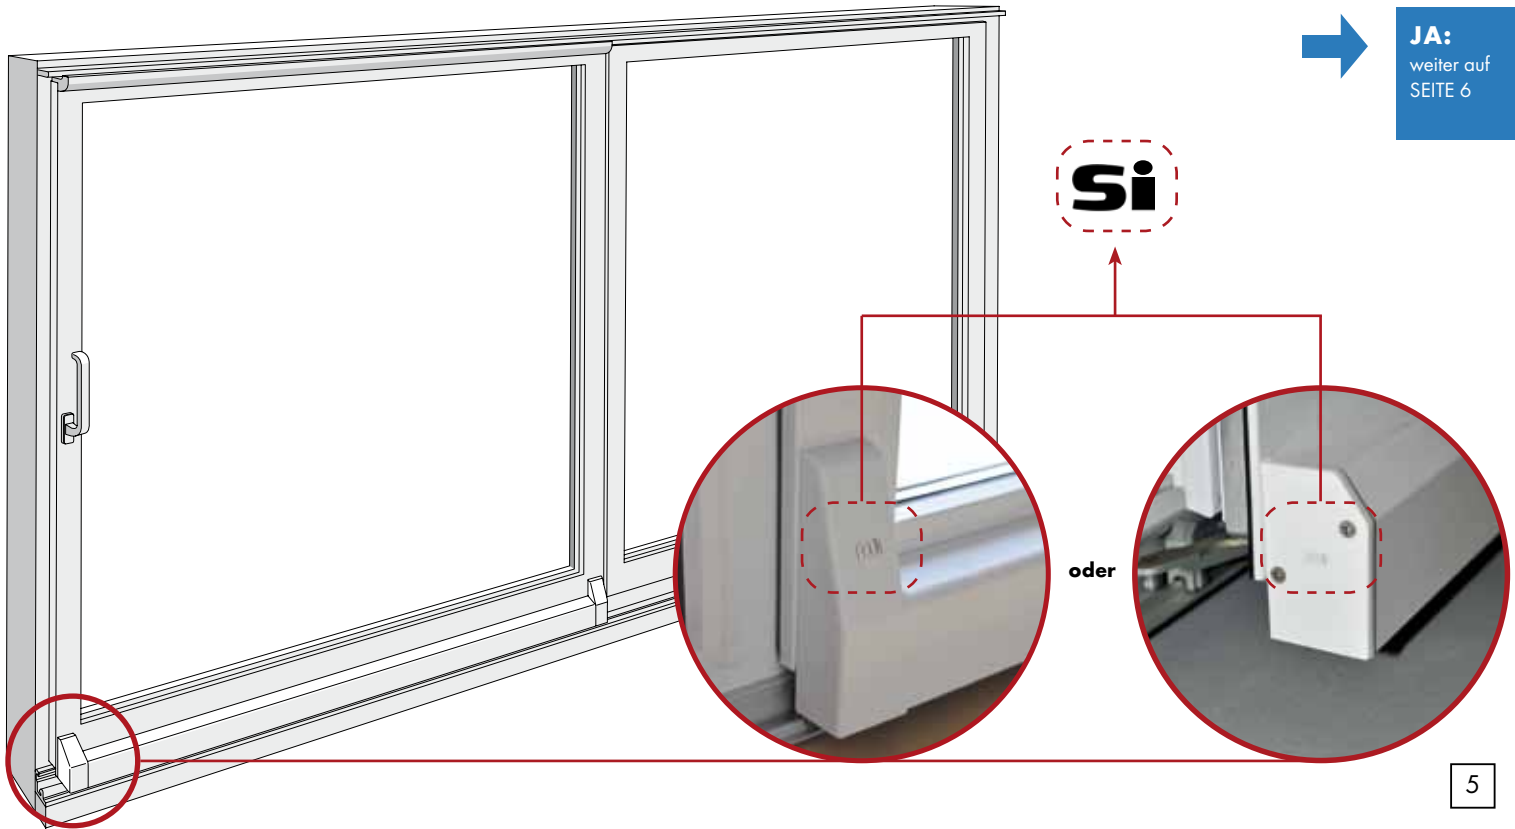

Wurde Ihr Element im betroffenen Zeitraum hergestellt:


Mit welchen **Abdeckkappen** ist Ihr Element ausgestattet?



FORM 1+2:
weiter auf
SEITE 7



FORM 3:
keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich

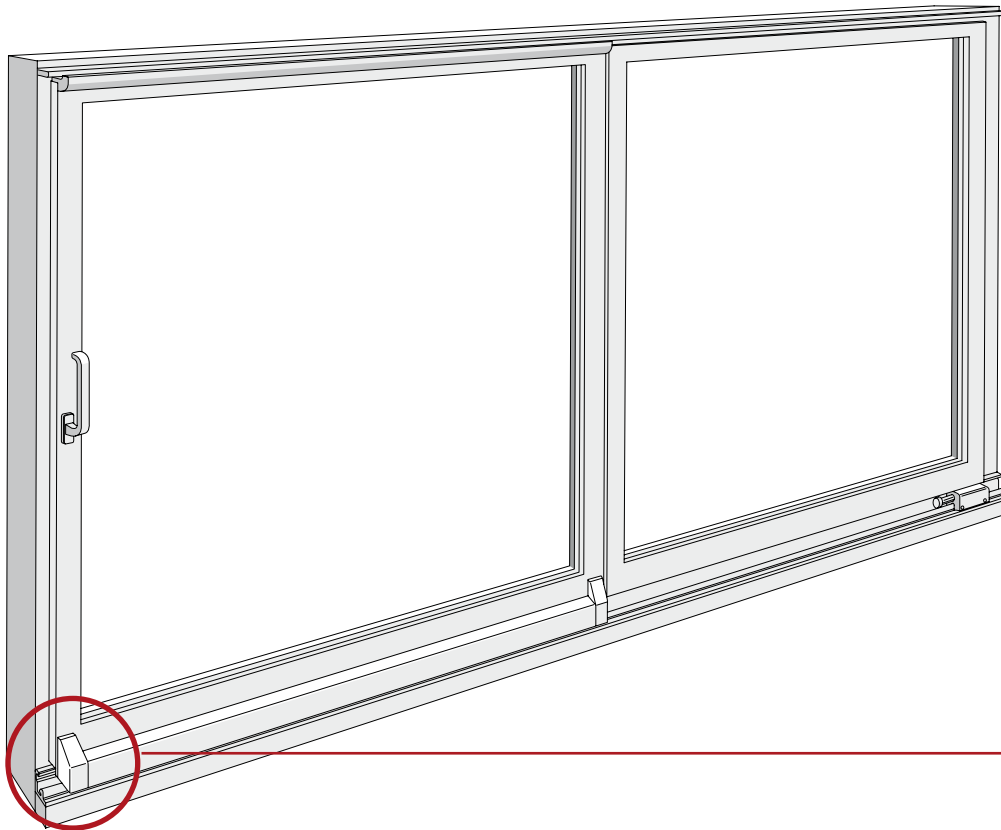

Form 1



Form 2



Form 3

Sind in Ihrem Element die betroffenen Bauteile eingebaut:


Welche **Gleiter** sind in Ihrem Element eingebaut?



TYP 1:
weiter auf
SEITE 10



TYP 2-4:
keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich

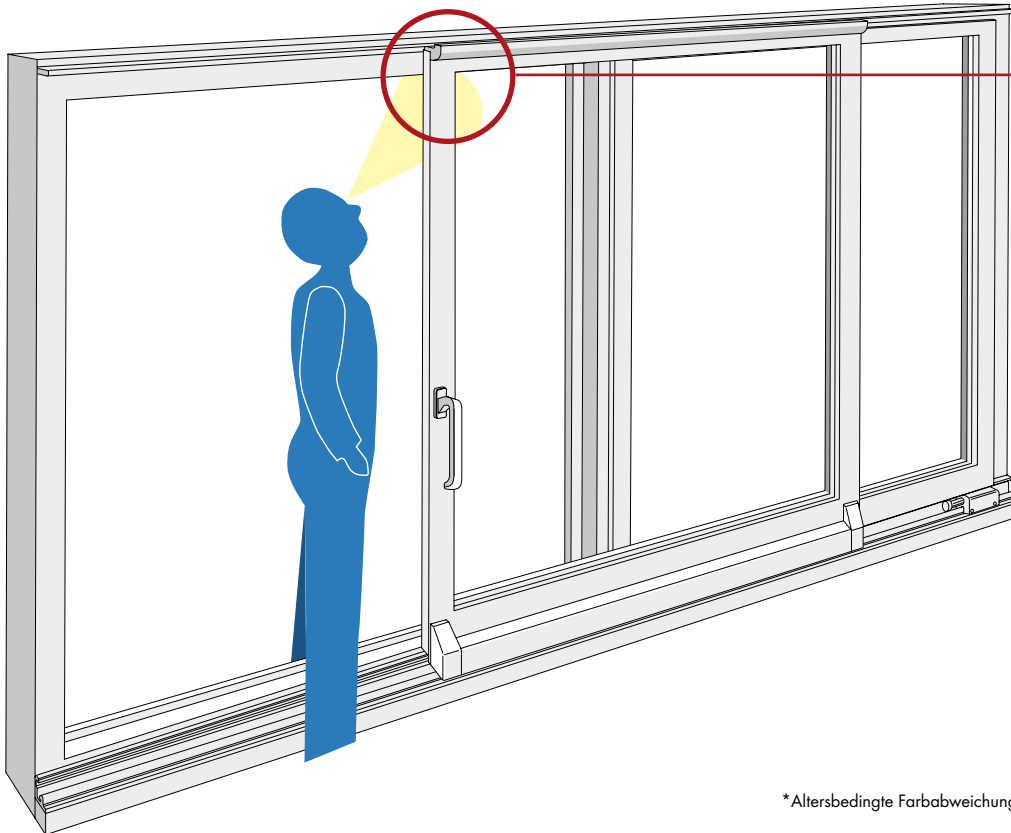

Typ 1:
Farbe: Braun*
ohne Logo



Typ 2:
Farbe: Schwarz*
mit Logo



Typ 3:
Farbe: Braun*
mit Logo



Typ 4:
Farbe: Weiß*
ohne Logo

*Altersbedingte Farbabweichungen möglich!

Ist Ihr Element mit Bauteilen von SIEGENIA-AUBI ausgestattet:


Ist auf den **innenliegenden Metallteilen** das nachstehend abgebildete **Firmenlogo** aufgeprägt?



NEIN:
keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich



JA:
weiter auf
SEITE 9

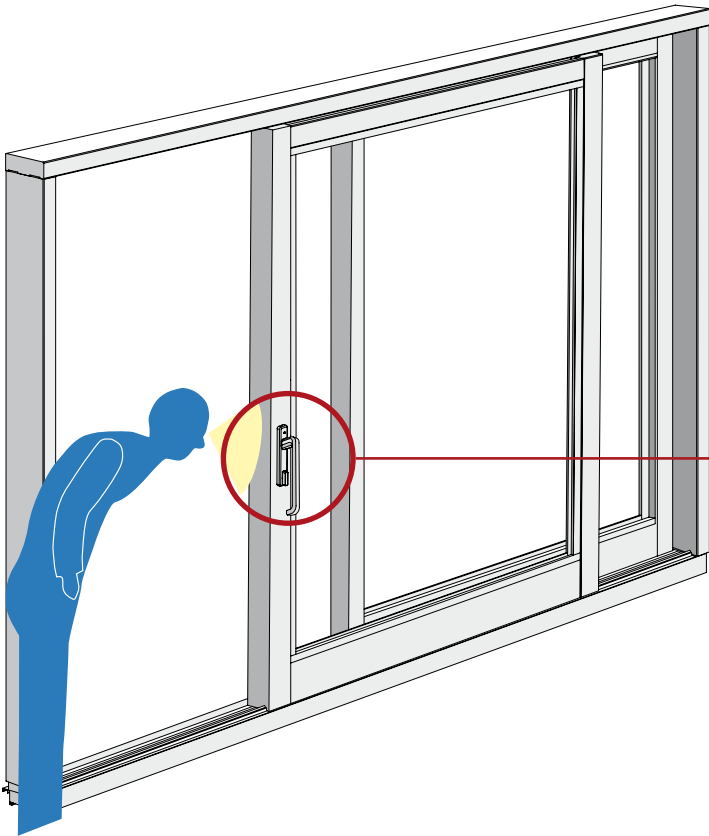

Sind in Ihrem Element die betroffenen Bauteile eingebaut:


Welche **Gleiter** sind in Ihrem Element eingebaut?



TYP 1:
weiter auf
SEITE 10



TYP 2-4:
keine weiteren
Maßnahmen
erforderlich

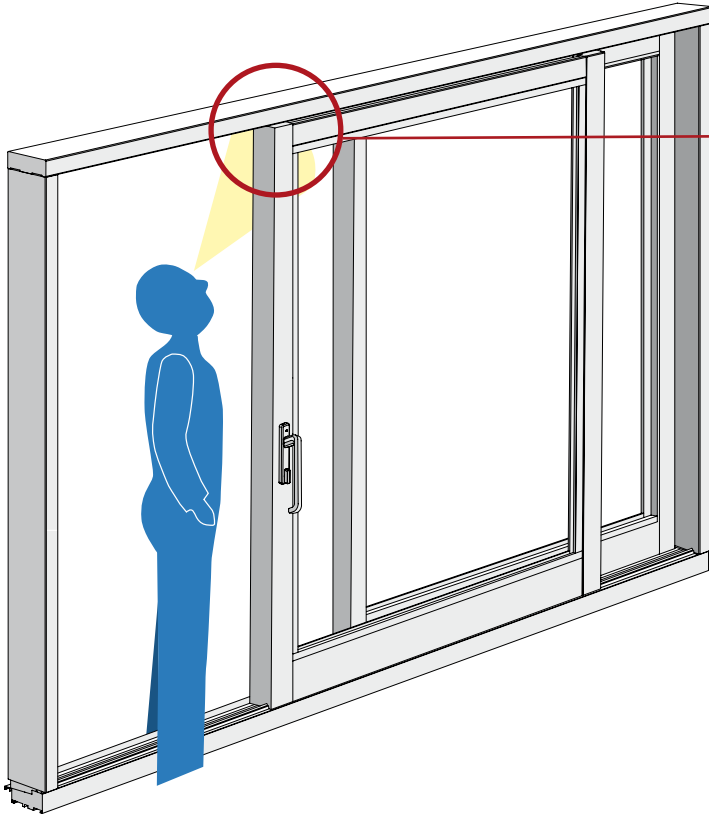

Typ 1:
Farbe: Braun*
ohne Logo



Typ 2:
Farbe: Schwarz*
mit Logo



Typ 3:
Farbe: Braun*
mit Logo



Typ 4:
Farbe: Weiß*
ohne Logo

*Altersbedingte Farbabweichungen möglich!

EMPFOHLENE MASSNAHMEN.

Wir empfehlen Ihnen dringend, umgehend folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Schließen Sie die betroffenen Schiebetüren oder -fenster bis auf Weiteres.
- Falls Sie die Gleiter nicht genau identifizieren können, schließen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ebenfalls Ihre Schiebetüren oder -fenster.
- Wenden Sie sich bitte an einen Fensterhersteller oder Fensterfachbetrieb Ihrer Wahl und veranlassen Sie einen raschen Austausch der betroffenen Gleiter.

Wer kann mir helfen?

Die Datenbank der Service-Partner ist derzeit im Aufbau. Bitte wenden Sie sich an einen Fensterfachbetrieb Ihrer Wahl.

Wir weisen darauf hin, dass wir für den sach- und fachgerechten Einbau und die Durchführung der Wartungsarbeiten nicht verantwortlich sind und daher nicht dafür haftbar gemacht werden können. Wir stehen im Rahmen der jeweiligen gesetzlichen Vorgaben für die Mangelfreiheit der von uns vertriebenen Ersatzgleiter.

Wenn ich noch Fragen habe?

Sollte Ihnen der Hersteller Ihrer Schiebetüren oder -fenster oder ein Fensterfachbetrieb Ihrer Wahl, oder einer der Service-Partner dieser Aktion nicht weiterhelfen können, richten Sie Ihre Fragen an uns:

SIEGENIA-AUBI Gruppe
Stichwort „Warnhinweis“
Industriestraße 1 - 3
D - 57234 Wilnsdorf
Fax: +49 271 3931-77 020

gleiterservice@siegenia-aubi.com